


WELLTM FLEX

WIRELESS EVENT LED LUMINAIRE

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

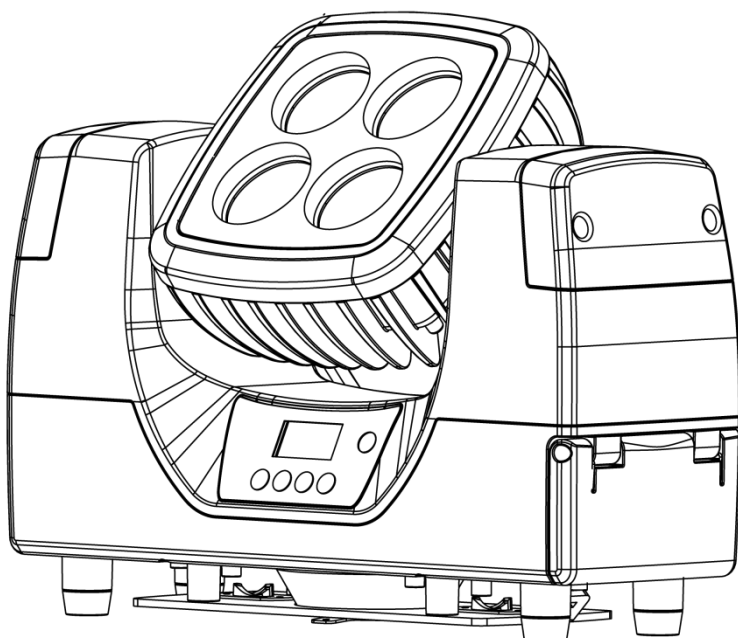


CHAUVET[®]
PROFESSIONAL

About This Guide The WELL™ Flex Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

- Safety Notes**
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
 - DO NOT look at the light source when the product is on.
 - To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
 - CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
 - CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
 - Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
 - DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
 - USE a safety cable when mounting this product overhead.
 - DO NOT submerge this product (IP44). Temporary outdoor operation is fine.
 - DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
 - DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
 - ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
 - ONLY use the hanging/mounting bracket or the handle to carry this product. Do not carry by the moving head.
 - In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
 - The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.



To maintain the IP 44 rating, you must use the included rubber plug to cover the power adapter on the base of the WELL™ Flex.

- Contact**
- From outside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the distributor of record to request support or return a product.
 - From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.
- What Is Included**
- WELL™ Flex (Six-pack road case or single product)
 - Neutrik® powerCON® power cord
 - Omega bracket with mounting hardware (for each product)
 - Rubber plug (for each product)
 - Warranty Card
 - Quick Reference Guide

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Battery Charge Notes

- Recharge the battery within three days from last use.
- Recharge the battery to full capacity before storing this product.
- For best results, charge the battery in a temperature between 32 °F (0 °C) and 95 °F (35 °C).
- When charging the battery, keep the product at no less than 1 m from any open flame or hot plate.
- When charging the battery inside the road case charger, keep the road case's cover open.
- Always charge the battery with the product in an upright position.
- Do not charge the battery for more than 24 hours.
- Perform a full discharge/recharge cycle every three months.



Replacing the Fuse

Be sure to remove rubber plug from the bottom of the product before charging in the road case.

The WELL™ Flex has no external fuse. However, the road case charger comes with a replaceable fuse.

1. Disconnect this product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking The WELL™ Flex will work with a DMX controller using a 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection The WELL™ Flex uses a 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **4 Ch, 6 Ch, 10Ch, HSI** and **HSV**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Master/Slave Connection The WELL™ Flex uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for master/slave operation.



Master/Slave mode not available in wireless operation.

Wireless Operation The WELL™ Flex can operate in W-DMX™ mode up to 300 m (900 ft) from the W-DMX™ transmitter. The W-DMX™ receiver in the WELL™ Flex must be paired with the W-DMX™ transmitter for wireless operation.

- Initial Setup**
1. Turn the W-DMX™ transmitter on.
 2. Connect the W-DMX™ transmitter to a DMX controller.
 3. Place the WELL™ Flex within 300 m from the W-DMX™ transmitter.
 4. Disconnect any DMX cable from the WELL™ Flex.
 5. Turn the WELL™ Flex on.

- Configuration**
1. From the WELL™ Flex's control panel, go to **DMX Address**.
 2. Select the start address, as with any other DMX compatible product.
 3. Go to **Wireless Setting > Receive**.
 4. Select **On**. (The Signal Strength Indicator will show a ? in front of the bars)
 5. Press the reset button on the W-DMX™ transmitter.
(The Signal Strength Indicator on the WELL™ Flex will show a ⚡ in front of the bars for 3 seconds while a connection is established.)

Product Pairing If the WELL™ Flex has already been paired with the W-DMX™ transmitter, the Signal Strength Indicator in the middle of the LCD screen will show the strength of the signal. In this case, the WELL™ Flex is ready to work in Wireless mode.

Pairing the WELL™ Flex and a new W-DMX™ transmitter


1. From the WELL™ Flex's control panel, go to **Wireless Setting**.
2. Select **Reset**. The Signal Strength Indicator on the WELL™ Flex will show a ? in front of the bars.
3. From the W-DMX™ transmitter, press <RESET> (the Signal Indicator on the transmitter will flash).
4. Once the transmitter has found the WELL™ Flex, the Signal indicator on the W-DMX™ transmitter will illuminate solid.
5. The Signal Strength Indicator in the middle of the LCD screen on the WELL™ Flex will show the strength of the signal.

- Storage Notes**
- Always store the product in an upright position ($\leq 10^\circ$ tilt).
 - Recharge the battery to full capacity before storing the product.
 - Store charged product(s) in a dry environment, away from direct sunlight.



W-DMX™ operation can be interrupted or inhibited by liquid masses between the transmitter and receiver such as water, snow, or people. For best results, keep the area between the transmitter and receiver clear of any liquid mass.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

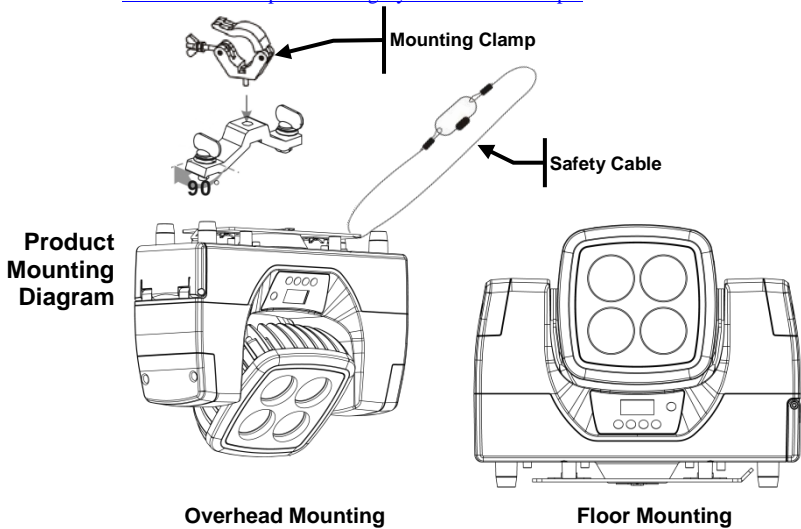

When using only one mounting clamp, be sure to use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

Control Panel Description

Button	Function
<ON/OFF>	Turns product on/off
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Main Level	Programming Levels			Description	
Auto Show	Auto 0–4	Speed	0–100	Automatic programs and speed	
Static	Fixed Color		R	Red	
			G	Green	
			B	Blue	
			W	White	
			GB	Green/Blue	
			RB	Red/Blue	
			RG	Red/Green	
			RGB	Red/Green/Blue	
			RW	Red/White	
			GW	Green/White	
			BW	Blue/White	
			RGW	Red/Green/White	
			RBW	Red/Blue/White	
		GBW	Green/Blue/White		
	RGBW	Red/Green/Blue/White			
	Manual Color	R	Value	0–255	Combines red, green, blue, and white to make a custom color (0–100%)
		G			
		B			
		W			
Dimmer Mode	Off			No dimmer	
	Dimmer 1–3			Dimming curves Dimmer 1 (fast) to Dimmer 3 (slow)	
Back Light	10S			Turns off display backlight after 10 sec of inactivity	
	20S			Turns off display backlight after 20 sec of inactivity	
	30S			Turns off display backlight after 30 sec of inactivity	
	On			Display backlight always on	
Information	Test			Turns on all LEDs in sequence for testing	
	Fixture Hours			Shows total product hours	
	Version			Shows installed software version	
DMX Address	001–512			Selects DMX address (highest channel restricted to personality chosen)	
DMX Channel	4 Ch			4-channel: RGBW control	
	6 Ch			6-channel: RGBW control, dimmer, and strobe	
	10Ch			10-channel: RGBW control, dimmer, strobe, color macro/white balance, auto programs, auto speed, dimmer speed	
	HSV			3-channel: HSV control	
	HSI			3-channel: HSI control	
Master/Slave Mode	Master			DMX mode (Master)	
	Slave			Slave mode	
Wireless Setting	Receive	On		Turns wireless DMX function on/off	
		Off			
	Reset			Resets the wireless setting	
White Balance	Balance	R	Value	125–255	Sets red LED maximum value
		G			Sets green LED maximum value
		B			Sets blue LED maximum value

DMX Values

10Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ○ 255	0–100%
2	Red	000 ○ 255	0–100%
3	Green	000 ○ 255	0–100%
4	Blue	000 ○ 255	0–100%
5	White	000 ○ 255	0–100%
6	Strobe	000 ○ 010 011 ○ 255	No function Slow to fast
7	Color Macro + White Balance	000 ○ 010 011 ○ 030 031 ○ 050 051 ○ 070 071 ○ 090 091 ○ 110 111 ○ 130 131 ○ 150 151 ○ 170 171 ○ 200 201 ○ 205 206 ○ 210 211 ○ 215 216 ○ 220 221 ○ 225 226 ○ 230 231 ○ 235 236 ○ 240 241 ○ 245 246 ○ 250 251 ○ 255	No function R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%–0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%–0 B: 100% R: 0–100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%–0 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% W: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10 White 11
8	Auto Programs	000 ○ 051 052 ○ 101 102 ○ 152 153 ○ 203 204 ○ 254 255	No function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5
9	Auto Speed	000 ○ 255	Slow to fast
10	Dimmer Speed	000 ○ 051 052 ○ 101 102 ○ 152 153 ○ 203 204 ○ 255	Preset dimmer speed from display menu Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 (slowest)

DMX Values (Cont.)

6 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100%
	3	Green	000 ó 255	0–100%
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	White	000 ó 255	0–100%
	6	Strobe	000 ó 010 011 ó 255	No function Slow to fast
4 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ó 255	0–100%
	2	Green	000 ó 255	0–100%
	3	Blue	000 ó 255	0–100%
	4	White	000 ó 255	0–100%
HSV	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Hue	000 ó 255	0–100%
	2	Saturation	000 ó 255	0–100%
	3	Value	000 ó 255	0–100%
HSI	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Hue	000 ó 255	0–100%
	2	Saturation	000 ó 255	0–100%
	3	Intensity	000 ó 255	0–100%

Acerca de esta Guía La Guía de Referencia Rápida (GRR) del WELL™ Flex contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

- Notas de seguridad**
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
 - NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
 - Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
 - CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
 - CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
 - Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
 - NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
 - USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
 - NO sumerja este producto (IP44). Es adecuado para un funcionamiento temporal en exteriores.
 - NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
 - NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
 - Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
 - Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
 - En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
 - La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.



Para mantener el grado de protección IP 44, debe usar el tapón de goma incluidas para cubrir el adaptador de corriente en la base del WELL™ Flex.

Contacto Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux, utilice la información de [Contact Us](#) del final de esta GRR.

- Qué va incluido**
- WELL™ Flex (Estuche de transporte de 6 o un solo producto)
 - Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
 - Tapón de goma (para cada producto)
 - Soporte omega con material de montaje (para cada producto)
 - Tarjeta de garantía
 - Guía de Referencia Rápida

Corriente alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

- Notas sobre el cargador de baterías**
- Recargue la batería en los tres días siguientes al último uso.
 - Recargue la batería hasta su capacidad máxima antes de almacenar este producto.
 - Para mejores resultados, cargue la batería con una temperatura entre 32 °F (0 °C) y 95 °F (35 °C).
 - Al cargar la batería, mantenga el producto por lo menos a una distancia de 1m de cualquier llama abierta o placa caliente.
 - Al cargar la batería en el cargador de dentro del estuche, mantenga abierta la cubierta del estuche.
 - Cargue siempre la batería con el producto en posición vertical.
 - No cargue la batería durante más de 24 horas.
 - Realice un ciclo completo de descargar/recarga cada tres meses.



Asegúrese de quitar los tapones de goma de la parte inferior del producto antes de cargarlo en el estuche.

Sustitución del fusible El WELL™ Flex no tiene fusible externo. Sin embargo, el cargador del estuche viene con un fusible reemplazable.

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX El WELL™ Flex funcionará con un controlador DMX usando una conexión de datos DMX de 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com

Conexión DMX El WELL™ Flex usa una conexión de datos DMX de 5 pines para sus personalidades DMX: **4 Ch**, **6 Ch**, **10Ch**, **HSI** y **HSV**. Consulte el Manual de Usuario para más información sobre cómo conectar y configurar el producto para el funcionamiento DMX.

Conexión Maestro/Esclavo El WELL™ Flex usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.



Modo Maestro/Esclavo no disponible con funcionamiento inalámbrico

Funcionamiento inalámbrico El WELL™ Flex puede funcionar en modo W-DMX™ a una distancia de hasta 300 m (900 ft) del transmisor W-DMX™. El receptor W-DMX™ del WELL™ Flex tiene que estar emparejado con el transmisor W-DMX™ para el funcionamiento inalámbrico.

- Configuración inicial**
1. Encienda el transmisor W-DMX™.
 2. Conecte el transmisor W-DMX™ a un controlador DMX.
 3. Sitúe el WELL™ Flex a una distancia de hasta 300 m del transmisor W-DMX™.
 4. Desconecte cualquier cable DMX del WELL™ Flex.
 5. Encienda el WELL™ Flex.

- Configuración**
1. Desde el panel de control del WELL™ Flex, vaya a **DMX Address**.
 2. Seleccione la dirección de inicio, al igual que con cualquier otro producto compatible con DMX.
 3. Vaya a **Wireless Setting > Receive**.
 4. Seleccione **On** (en el indicador de potencia de señal aparecerá una ? delante de las barras).
 5. Pulse el botón de reinicio del transmisor W-DMX™ (en el indicador de potencia de señal del WELL™ Flex aparecerá ⚡ delante de las barras durante 3 segundos mientras se establece la conexión).

Emparejamiento de productos

Si el WELL™ Flex ya se ha emparejado con el transmisor W-DMX™, el indicador de potencia de señal en el medio de la pantalla LCD mostrará la potencia de la señal. En este caso, el WELL™ Flex está listo para funcionar en modo inalámbrico.

Emparejar el WELL™ Flex con un nuevo transmisor W-DMX™

1. Desde el panel de control del WELL™ Flex, vaya a **Wireless Setting**.
2. Seleccione **Reset**. En el indicador de potencia de señal del WELL™ Flex aparecerá una ? delante de las barras.
3. Desde el transmisor W-DMX™, pulse <RESET> (el indicador de señal del transmisor parpadeará).
4. Una vez que el transmisor haya encontrado el WELL™ Flex, el indicador de señal del transmisor W-DMX™ se iluminará de forma constante.
5. El indicador de potencia de señal en el medio de la pantalla LCD del WELL™ Flex mostrará la potencia de la señal.


Notas sobre el almacenamiento

- Almacene siempre el producto en posición vertical (\leq inclinación 10°).
- Recargue la batería hasta su capacidad máxima antes de almacenar el producto.
- Almacene el(los) producto(s) cargado(s) en un ambiente seco, lejos de la luz directa del sol.



Masas líquidas entre el transmisor y el receptor, como agua, nieve o personas, pueden interrumpir o impedir el funcionamiento por W-DMX™. Para mejores resultados, mantenga la zona entre el transmisor y el receptor sin ninguna masa líquida.

Instalación Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#). Utilice al menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que la estructura y las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

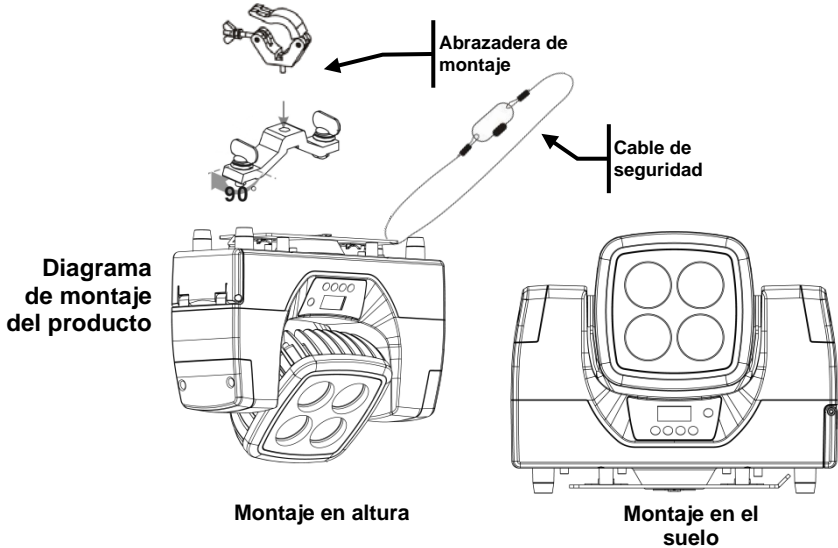

Quando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<ON/OFF>	Apaga/enciende el producto
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción	
Auto Show	Auto 0-4	Speed	0-100	Programas automáticos y velocidad	
Static	Fixed Color		R	Rojo	
			G	Verde	
			B	Azul	
			W	Blanco	
			GB	Verde/Azul	
			RB	Rojo/Azul	
			RG	Rojo/Verde	
			RGB	Rojo/Verde/Azul	
			RW	Rojo/Blanco	
			GW	Verde/Blanco	
			BW	Azul/Blanco	
			RGW	Rojo/Verde/Blanco	
			RBW	Rojo/Azul/Blanco	
		GBW	Verde/Azul/Blanco		
		RGBW	Rojo/Verde/Azul/Blanco		
	Manual Color		Value	0-255	Combina rojo, verde, azul y blanco para crear un color personalizado (0-100%)
		R			
		G			
		B			
		W			
Dimmer Mode	Off			Sin atenuador	
	Dimmer 1-3			Curvas de atenuación Dimmer 1 (rápido) a Dimmer 3 (lento)	
Back Light	10S			Apaga la retroiluminación de la pantalla tras 10 segundos de inactividad	
	20S			Apaga la retroiluminación de la pantalla tras 20 segundos de inactividad	
	30S			Apaga la retroiluminación de la pantalla tras 30 segundos de inactividad	
	On			Iluminación de la pantalla siempre encendida	

Mapa de Menú (Cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Information	Test		Apaga todos los LED en secuencia para prueba
	Fixture Hours		Muestra las horas totales del producto
	Version		Muestra la versión de software instalada
DMX Address	001–512		Selecciona la dirección DMX (canal más alto restringido a la elección de personalidad)
DMX Channel	4 Ch		4 canales: Control RGBW
	6 Ch		6 canales: Control RGBW, atenuador y estroboscopio
	10Ch		10 canales: Control RGBW, atenuador, estroboscopio macro de color/balance de blancos, programas automáticos, velocidad automática, velocidad de atenuador
	HSV		3 canales: Control HSV
	HSI		3 canales: Control HSI
Master/Slave Mode	Master		Modo DMX (Maestro)
	Slave		Modo esclavo
Wireless Setting	Receive	On	Apaga/enciende la función DMX inalámbrica
		Off	
	Reset		Reinicia la configuración inalámbrica
White Balance	Balance	R	Value 125–255
		G	
		B	
			Establece el valor máximo del LED rojo
			Establece el valor máximo del LED verde
			Establece el valor máximo del LED azul

Valores DMX

10 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0-100%
	2	Rojo	000 ó 255	0-100%
	3	Verde	000 ó 255	0-100%
	4	Azul	000 ó 255	0-100%
	5	Blanco	000 ó 255	0-100%
	6	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función Lento a rápido
	7	Macro de color + Equilibrio de blancos	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Sin función R: 100% V: 0-100% A: 0 R: 100%-0 V: 100% A: 0 R: 0 V: 100% A: 0-100% R: 0 V: 100%-0 A: 100% R: 0-100% V: 0 A: 100% R: 100% V: 0 A: 100%-0 R: 100% V: 0-100% A: 0-100% R: 100%-0 V: 100%-0 A: 100% R: 100% V: 100% A: 100% B: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10 Blanco 11
	8	Programas automáticos	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 254 255	Sin función Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5
	9	Velocidad automática	000 ó 255	Lento a rápido
	10	Velocidad atenuador	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 (la más lenta)

Valores DMX (Cont.)

6 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0-100%
	2	Rojo	000 ó 255	0-100%
	3	Verde	000 ó 255	0-100%
	4	Azul	000 ó 255	0-100%
	5	Blanco	000 ó 255	0-100%
	6	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función Lento a rápido

4 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0-100%
	2	Verde	000 ó 255	0-100%
	3	Azul	000 ó 255	0-100%
	4	Blanco	000 ó 255	0-100%

HSV	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Tono	000 ó 255	0-100%
	2	Saturación	000 ó 255	0-100%
	3	Valor	000 ó 255	0-100%

HSI	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Tono	000 ó 255	0-100%
	2	Saturación	000 ó 255	0-100%
	3	Intensidad	000 ó 255	0-100%

À Propos de ce Manuel Le manuel de référence (MR) du WELL™ Flex reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com for pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

- Consignes de Sécurité**
- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
 - Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
 - Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
 - ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
 - ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
 - Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
 - Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
 - Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
 - NE PAS immerger ce produit (IP44). Une utilisation ponctuelle en extérieure est possible.
 - N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
 - Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
 - Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
 - N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
 - En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
 - La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.



Pour maintenir l'indice de protection IP 44, vous devez utiliser le bouchon en caoutchouc inclus pour couvrir l'adaptateur secteur sur la base du puits™ Flex.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique, et l'Union Benelux, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et au Mexique, et l'Union Benelux, consultez la rubrique [Contact Us](#) en fin de MR pour plus d'informations.

- Contenu**
- WELL™ Flex (Caisse de transport de 6 appareils ou un seul appareil)
 - Cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
 - Support Omega avec matériel de montage (pour chaque appareil)
 - Bouchon en caoutchouc (pour chaque appareil)
 - Fiche de garantie
 - Manuel de référence

Alimentation CA Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Remarques sur le chargement de la batterie

- Recharger la batterie dans les trois jours de la dernière utilisation.
- Charger entièrement la batterie avant d'entreposer cet appareil.
- Pour de meilleurs résultats, charger la batterie à une température située entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).
- Lors du chargement de la batterie, gardez l'appareil à au moins 1 m de toute flamme nue ou plaque chaude.
- Lors du chargement de la batterie à l'intérieur du chargeur de la caisse de transport, laissez le couvercle de la caisse ouvert.
- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous que l'appareil soit toujours en position verticale.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures.
- Effectuez un cycle complet de décharge/recharge tous les trois mois.



Assurez-vous de retirer le bouchon de caoutchouc situé en dessous de l'appareil avant de le mettre à charger dans la caisse de transport.

Remplacement du fusible Le WELL™ Flex ne dispose d'aucune fusible externe. Cependant, le chargeur de la caisse de transport est doté d'un fusible remplaçable.

1. Débranchez cet appareil.
2. Avec un tournevis plat, dévissez le capuchon du porte-fusible du boîtier.
3. Remplacez le fusible grillé par un fusible en bon état, de même type et de même ampérage.
4. Remettez en place et vissez le capuchon du porte-fusible, puis rebranchez.

Raccordement DMX Le WELL™ Flex fonctionnera conjointement avec un jeu d'orgues DMX doté d'une connexion de donnée DMX à 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX Le WELL™ Flex utilise une connexion de donnée DMX à 5 broches pour ses personnalités DMX: **4 Ch**, **6 Ch**, **10Ch**, **HSI** et **HSV**. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation.

Connexion Maître/Esclave Le WELL™ Flex utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le mode de Fonctionnement maître/esclave.



Le mode maître/esclave n'est pas disponible lors du fonctionnement sans fil.

Fonctionnement sans fil Le WELL™ Flex peut fonctionner en mode W-DMX™ jusqu'à une distance de 300 m (900 pi) de l'émetteur W-DMX™. Le récepteur W-DMX™ du WELL™ Flex doit être appairé avec l'émetteur W-DMX™ pour un fonctionnement sans fil.

- Configuration initiale**
1. Allumez l'émetteur W-DMX™.
 2. Connectez l'émetteur W-DMX™ au contrôleur DMX.
 3. Placez le WELL™ Flex à moins de 300 m de l'émetteur W-DMX™.
 4. Débranchez tous les câbles DMX branchés sur le WELL™ Flex.
 5. Allumez le WELL™ Flex.

- Configuration**
1. À partir du panneau de commande du WELL™ Flex, allez sur le menu **DMX Adresses**.
 2. Sélectionnez l'adresse de départ comme avec tout autre appareil compatible DMX.
 3. Allez sur le menu **Wireless Setting > Receive**.
 4. Sélectionnez **On**. (L'indicateur d'intensité du signal affiche un ? devant les barres.)
 5. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'émetteur W-DMX™. (L'indicateur d'intensité du signal du WELL™ Flex affiche un sigle ⚡ devant les barres pendant 3 secondes pendant l'établissement de la connexion.)

Appairage de l'appareil Si le WELL™ Flex a déjà été appairé avec l'émetteur W-DMX™, l'indicateur d'intensité du signal situé au milieu de l'écran LCD affiche la force du signal. Dans ce cas, le WELL™ Flex est prêt à fonctionner en mode sans fil.

Appairage du WELL™ Flex avec un nouvel émetteur W-DMX™


1. À partir du panneau de commande du WELL™ Flex, allez au menu **Wireless Setting**.
2. Sélectionnez **Reset**. L'indicateur d'intensité du signal du WELL™ Flex affiche un ? devant les barres.
3. Sur l'émetteur W-DMX™, appuyez sur <RESET> (l'indicateur de signal de l'émetteur clignote).
4. Lorsque l'émetteur a trouvé le WELL™ Flex, l'indicateur de signal de l'émetteur W-DMX™ reste allumé.
5. L'indicateur d'intensité du signal situé au milieu de l'écran LCD sur le WELL™ Flex affiche alors la force du signal.

- Remarques sur l'entreposage**
- Toujours entreposer l'appareil dans une position verticale (inclinaison $\leq 10^\circ$).
 - Charger entièrement la batterie avant d'entreposer l'appareil.
 - Entreposer le(s) appareil(s) chargé(s) dans un environnement sec, à l'abri du soleil direct.



Le fonctionnement W-DMX™ peut être interrompu ou inhibé par des masses de liquides entre l'émetteur et le récepteur, comme par exemple de l'eau, de la neige ou des personnes. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la zone située entre l'émetteur et le récepteur soit exempte de toute masse liquide.

Installation Avant d'installer cet appareil, veuillez lire les [Consignes de sécurité](#). Utilisez au moins un point de fixation par appareil. Assurez-vous que la structure et les fixations de montage peuvent supporter le poids de l'appareil. Pour consulter la gamme de fixations de montage Chauvet, consultez l'adresse www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

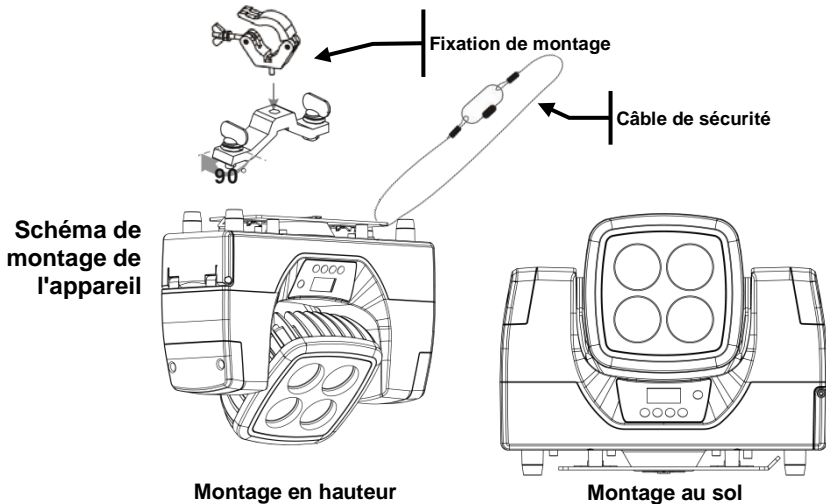

Lorsque vous n'utilisez qu'une seule fixation de montage, veuillez à utiliser un boulon d'ancrage à goujon captif pour empêcher tout desserrage accidentel.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<ON/OFF>	Allume/éteint l'appareil
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Tableau de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description	
Auto Show	Auto 0-4	Speed	0-100	Programmes automatiques et vitesse	
Static	Fixed Color		R	Rouge	
			G	Vert	
			B	Bleu	
			W	Blanc	
			GB	Vert/bleu	
			RB	Rouge/bleu	
			RG	Rouge/vert	
			RGB	Rouge/vert/bleu	
			RW	Rouge/blanc	
			GW	Vert/blanc	
			BW	Bleu/blanc	
			RGW	Rouge/vert/blanc	
		RBW	Rouge/bleu/blanc		
		GBW	Vert/bleu/blanc		
	RGBW	Rouge/vert/bleu/blanc			
	Manual Color	R	Value	0-255	Permet de combiner les couleurs rouge, vert, bleu et blanc pour créer une couleur personnalisée (0 à 100%).
		G			
		B			
		W			
Dimmer Mode	Off			Pas d'assombrissement	
	Dimmer 1-3			Courbes d'assombrissement Dimmer 1 (rapide) à Dimmer 3 (lent)	
Back Light	10S			Éteint l'éclairage de l'affichage après 10 secondes d'inactivité.	
	20S			Éteint l'éclairage de l'affichage après 20 secondes d'inactivité.	
	30S			Éteint l'éclairage de l'affichage après 30 secondes d'inactivité.	
	On			Éclairage de l'affichage toujours activé.	
Information	Test			Allume toutes les LEDs en séquence à des fins de test.	
	Fixture Hours			Affiche le total d'heures de fonctionnement de l'appareil.	
	Version			Affiche la version du logiciel installée.	

Tableau de Menu (Suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description	
DMX Address	001–512			Permet de sélectionner l'adresse DMX (le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie).	
DMX Channel	4 Ch			4 canaux : Contrôle RGBW	
	6 Ch			6 canaux : Contrôle RGBW, assombrissement et effet stroboscopique	
	10Ch			10 canaux : Contrôle RGBW, assombrissement, effet stroboscopique, macro couleur/balance des blancs, programmes automatiques, vitesse automatique, vitesse d'assombrissement	
	HSV			3 canaux : Contrôle TSV	
	HSI			3 canaux : Contrôle TSI	
Master/Slave Mode	Master			Mode DMX (Maître)	
	Slave			Mode esclave	
Wireless Setting	Receive	On		Permet d'activer/désactiver la fonction DMX sans fil.	
		Off			
	Reset			Permet de réinitialiser le paramétrage sans fil.	
White Balance	Balance	R	Value	125–255	Permet de définir la valeur maximum de LED rouge.
		G			Permet de définir la valeur maximum de LED verte.
		B			Permet de définir la valeur maximum de LED bleue.

Valeurs DMX

10Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100%
	3	Vert	000 ó 255	0–100%
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Blanc	000 ó 255	0–100%
	6	Stroboscope	000 ó 010 011 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	7	Macro de couleur + balance des blancs	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Pas de fonction R: 100% V: 0–100% B: 0 R: 100%–0 V: 100% B: 0 R: 0 V: 100% B: 0–100% R: 0 V: 100%–0 B: 100% R: 0–100% V: 0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%–0 R: 100% V: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 V: 100%–0 B: 100% R: 100% V: 100% B: 100% B: 100%
	8	Programmes automatiques	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 254 255	Pas de fonction Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5
	9	Vitesse auto	000 ó 255	Lent à rapide
	10	Vitesse d'assombrissemen t	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir du menu affichage Assombrissement linéaire Courbe d'assombrissement non linéaire 1 (rapide) Courbe d'assombrissement non linéaire 2 Courbe d'assombrissement non linéaire 3 (le plus lent)
4 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ó 255	0–100%
	2	Vert	000 ó 255	0–100%
	3	Bleu	000 ó 255	0–100%
	4	Blanc	000 ó 255	0–100%

Valeurs DMX (Suite)

6 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100%
	3	Vert	000 ó 255	0–100%
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Blanc	000 ó 255	0–100%
	6	Stroboscope	000 ó 010 011 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide

HSV	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Teinte	000 ó 255	0–100%
	2	Saturation	000 ó 255	0–100%
	3	Valeur	000 ó 255	0–100%

HSI	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Teinte	000 ó 255	0–100%
	2	Saturation	000 ó 255	0–100%
	3	Intensité	000 ó 255	0–100%

Over deze handleiding De WELL™ Flex Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Veiligheidsinstructies**
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
 - KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
 - Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
 - LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
 - LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
 - Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
 - Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
 - GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
 - Dit product NIET onderdompelen (IP44). Tijdelijk gebruik buitenshuis is prima.
 - Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
 - Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
 - Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
 - Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel of de hendel om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
 - Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
 - De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.



Voor behoud van de IP 44-classificatie, meet u de meegeleverde rubberen stop gebruiken om de stroomadapter op het onderstel van de WELL™ Flex af te dekken.

- Contact**
- Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren.
 - Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder [Neem contact met ons op](#) aan het einde van deze BH.

- Wat is inbegrepen**
- WELL™ Flex (Zes-pak roadcase of enkel product)
 - Neutrik® powerCON® stroomsnoer
 - Omega-beugel met montageapparatuur (voor elk product)
 - Rubberen stop (voor elk product)
 - Garantiekaart
 - Beknopte handleiding

AC-stroom Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

Opmerkingen bij het opladen van de accu

- Laad de accu binnen drie dagen na gebruik weer op.
- Laad de accu vóór het opslaan van dit product weer op naar de volledige capaciteit.
- Laad de accu voor de beste resultaten op in een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Houd het product bij het opladen van de accu meer dan 1 m uit de buurt van open vuur of warmteplaat.
- Bij het opladen van de accu in de roadcase/lader, moet u het deksel van de roadcase open laten.
- Laad de accu altijd op met het product in rechtopstaande positie.
- Laad de accu niet langer dan 24 uur op.
- Voer elke drie maanden een volledige ontladings-/oplaadcyclus uit.



Zorg ervoor dat u vóór het opladen in de roadcase de rubberen stop uit de onderzijde van het product haalt.

De zekering vervangen

De WELL™ Flex heeft geen externe zekering. De lader van de roadcase is echter uitgerust met een vervangbare zekering.

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringhouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De WELL™ Flex kan met een DMX-controller werken met een 5-pins seriële DMX-verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De WELL™ Flex gebruikt een 5-pins normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **4 Ch**, **6 Ch**, **10Ch**, **HSI** en **HSV**. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor DMX-werking.

Master/slave-verbinding

De WELL™ Flex maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor de master/slave-werking.



In draadloze bedieningsmodus is de master/slave-modus niet beschikbaar.

Draadloze bediening De WELL™ Flex kan werken in W-DMX™-modus tot op 300 m vanaf de W-DMX™-zender. De W-DMX™-ontvanger in de WELL™ Flex moet zijn gekoppeld met de W-DMX™-zender voor draadloze bediening.

- Eerste opstelling**
1. Schakel de W-DMX™-zender in.
 2. Sluit de W-DMX™-zender aan op een DMX-regelaar.
 3. Plaats de WELL™ Flex binnen 300 m van de W-DMX™-zender.
 4. Ontkoppel alle DMX-kabels van de WELL™ Flex.
 5. Schakel de WELL™ Flex in.

- Configuratie**
1. Ga vanuit het bedieningspaneel van de WELL™ Flex naar het **DMX-adres**.
 2. Kies het startadres, zoals bij elk ander DMX-compatibel product.
 3. Ga naar **Wireless Setting > Receive**.
 4. Kier **On**. (De aanduiding van de signaalsterkte toont een ? voor de streepjes)
 5. Druk op de W-DMX™-zender op de resetknop.
(De indicator van de signaalsterkte op de WELL™ Flex toont 3 seconden een ⚡ voor de streepjes terwijl een verbinding wordt opgestart.)

Koppelen van het product Als de WELL™ Flex al is gekoppeld met de W-DMX™-zender, toont de indicator voor de signaalsterkte in het midden van het LCD-scherm de signaalsterkte. In dit geval is de WELL™ Flex al klaar voor gebruik in de draadloze modus.

Koppelen van de WELL™ Flex en een nieuwe W-DMX™-zender


1. Ga vanuit het bedieningspaneel van de WELL™ Flex naar **Wireless Setting**.
2. Kies **Reset**. (De aanduiding van de signaalsterkte op de WELL™ Flex toont een ? voor de streepjes)
3. Druk vanuit de W-DMX™-zender op <RESET> (de signaal-aanduiding op de zender zal knipperen).
4. Nadat de zender de WELL™ Flex heeft gevonden, zal de signaal-aanduiding op de W-DMX™ zender onafgebroken branden.
5. De aanduiding voor de signaalsterkte in het midden van het LCD-scherm op de WELL™ Flex toont de signaalsterkte.

- Opslagopmerkingen**
- Bewaar het product altijd in rechtopstaande positie ($\leq 10^\circ$ kanteling).
 - Laad de accu vóór het opslaan van het product weer op naar de volledige capaciteit.
 - Sla het/de opgeslagen product(en) op in een droge omgeving, uit de buurt van direct zonlicht.



De werking van W-DMX™ kan worden verstoord of onderbroken door vloeistofmassa's tussen de zender en de ontvanger, zoals water, sneeuw of mensen. Houd het gebied tussen de zender en de ontvanger voor de beste resultaten vrij van vloeistofmassa.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsvoorschriften](#). Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklemmen het gewicht van het product kunnen dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

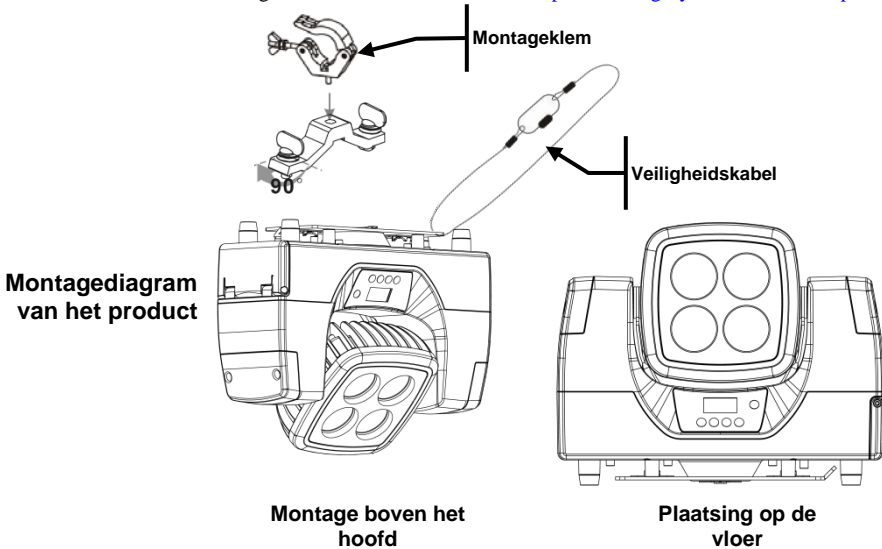

Als slechts één montageklem wordt gebruikt, moet een klem met een borgbout gebruikt worden, om onopzettelijk loskomen te vermijden.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<ON/OFF>	Schakelt het product aan/uit
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Auto Show	Auto 0–4	Speed	0-100	Automatische programma's en snelheid
Static	Fixed Color	R		Rood
		G		Groen
		B		Blauw
		W		Wit
		GB		Groen/blauw
		RB		Rood/blauw
		RG		Rood/groen
		RGB		Rood/groen/blauw
		RW		Rood/wit
		GW		Groen/wit
		BW		Blauw/wit
		RGW		Rood/groen/wit
		RBW		Rood/blauw/wit
		GBW		Groen/blauw/wit
	RGBW		Rood/groen/blauw/wit	
	Manual Color	R G B W	Value 0–255	Combineert rood, groen, blauw en wit om een aangepaste kleur te maken (0–100%)
Dimmer Mode	Off			Geen dimmer
	Dimmer 1–3			Dimcurves Dimmer 1 (snel) tot Dimmer 3 (langzaam)
Back Light	10S			Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit
	20S			Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit
	30S			Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit
	On			De backlight van de display is altijd aan
Information	Test			Schakelt achtereenvolgens alle LED-lampjes in voor testen
	Fixture Hours			Toont het totale aantal producturen
	Version			Toont de geïnstalleerde softwareversie
DMX Address	001-512			Selecteer het DMX-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)
DMX Channel	4 Ch			4-kanaals: RGBW-regeling
	6 Ch			6-kanaals: RGBW-regeling, dimmer en stroboscoop
	10 Ch			10-kanaals: RGBW-regeling, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro/witbalans, automatische programma's, automatische snelheid, dimmersnelheid
	HSV			3-kanaals: HSV-regeling
	HSI			3-kanaals: HSI-regeling

Menu map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving	
Master/Slave Mode	Master			DMX-modus (Master)	
	Slave			Slave-modus	
Wireless Setting	Receive	On		Schakelt de DMX-functie aan/uit	
		Off			
	Reset			Herstelt de draadloze instelling	
White Balance	Balance	R	Value	125–255	Stelt de maximum waarde van de rode LED in
		G			Stelt de maximum waarde van de groene LED in
		B			Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in

DMX-waarden

10 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rood	000 ó 255	0–100%
3	Groen	000 ó 255	0–100%
4	Blauw	000 ó 255	0–100%
5	Wit	000 ó 255	0–100%
6	Stroboscoop	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie Langzaam tot snel
7	Kleurenmacro + witbalans	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Geen functie R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%–0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%–0 B: 100% R: 0–100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%–0 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% W: 100%
8	Automatische programma's	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 254 255	Geen functie Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5
9	Automatische snelheid	000 ó 255	Langzaam tot snel
10	Dimmersnelheid	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

DMX-waarden (vervolg)

6 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
	6	Stroboscoop	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie Langzaam tot snel

4 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood	000 ó 255	0–100%
	2	Groen	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Wit	000 ó 255	0–100%

HSV	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Tint	000 ó 255	0–100%
	2	Verzadiging	000 ó 255	0–100%
	3	Waarde	000 ó 255	0–100%

HSI	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Tint	000 ó 255	0–100%
	2	Verzadiging	000 ó 255	0–100%
	3	Intensiteit	000 ó 255	0–100%

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
 Sunrise, FL 33351
 Voice: (954) 577-4455
 Fax: (954) 929-5560
 Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
 Fax: (954) 756-8015
 Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
 Brookhill Road Industrial Estate
 Pinxton, Nottingham, UK
 NG16 6NT
 Voice: +44 (0)1773 511115
 Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
 Parque Industrial Lerma
 Lerma, Mexico C.P. 52000
 Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA**General Information**

Address: Stokstraat 18
 9770 Kruishoutem
 Belgium
 Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

